***Инструкция по эксплуатации микровесов серии 1020***

Благодарим Вас за покупку данных весов. Прежде чем приступать к эксплуатации прочитайте внимательно данную инструкцию.

**Описание частей весов**

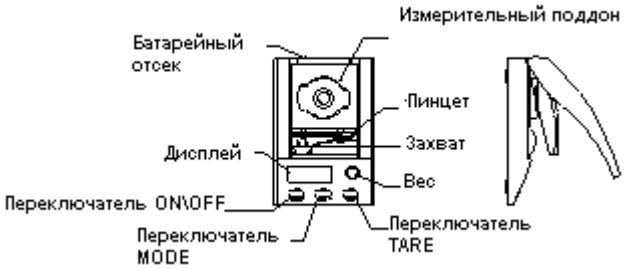


Функции кнопок
ON/OFF: Используется для включения или выключения весов.
MODE: Используется для выбора единицы измерения веса.
TARE: Используется для вычитания веса контейнера при проведении измерений , для обнуления.

**Порядок использования**

1. Вскройте батарейный отсек и извлеките прозрачный изолятор, затем закройте батарейный отсек и установите микровесы на ровную поверхность.
2. Нажмите кнопку ON/OFF, примерно через 2 секунды на экране отобразится "0.000", после чего прибор будет готов к использованию. Пока весы включены, нажмите кнопку ON/OFF.
3. Установите объект на поддон для взвешиваний. На дисплее отобразится вес объекта. Если вес объекта превышает установленный лимит, то на дисплее появится надпись O_Ld (означает перегрузку).
4. В обычном режиме нажмите кнопку MODE, при этом отобразятся единицы измерения веса:

g、oz、dwt、ct …

5. Нажмите кнопку TARE для вычитания веса контейнера.
6. Если процесс взвешиваний завершился, а вес не меняется в течение 60 секунд, то весы автоматически отключаются.
7. Данные весы имеют функцию подсветки экрана, для ее активации нажмите кнопку ON/OFF, после выключения весов экран гаснет.
8. Если на экране появляется надпись LO, то необходимо заменить батарею.
9. Весы имеют разъем для подключения переменного тока. При отсутствии батареи можно подключать весы к сети при помощи специального шнура.

**Внимание!**

Данные весы являются прецизионным инструментом и в целях точности их работы необходимо соблюдать определенные условия.

- Запрещается разбирать весы.
- Если вы убираете весы на хранение, то не забудьте удалить из них батарею.
- Запрещается использовать весы вблизи источников тепла (печи, нагреватели и т.д.).
- Избегайте воздействия на весы сильного магнитного или электрического поля.
- Не подвергайте весы воздействию вибрации или прямых солнечных лучей.
- Показания весов могут быть неверными в условиях резко меняющейся температуры. Для привыкания к определенным температурным условиям весам может потребоваться 2 часа.
- Необходимо избегать попадания на поверхность весов различного рода химикатов и воды. Для очистки корпуса весов используйте только влажную ткань.

- Прежде чем отправлять весы на починку не забудьте проверить и заменить батареи. В случае необходимости удалите батареи и запакуйте весы перед отправкой.
- Если весы не используются, то не оставляйте на поддоне для взвешиваний какие-либо предметы.
- Данные весы предназначены только для персонального использования.
- Запрещается надавливать на измерительный поддон руками и превышать установленный лимит веса, это может привести к порче весов.

**Калибровка**

Данные микровесы проходят процедуру калибровки перед отправкой. Однако, в отдельных случаях, в таких как резкая смена температуры или влажности (включая смену погодных условий) могут случаться сбои, в таких случаях для проведения калибровки проделайте следующее:
В режиме взвешиваний очистите поддон для взвешиваний, затем нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку MODE, не отпускайте ее, пока на экране не начнет мигать надпись CAL, затем отпустите кнопку и через две секунда на экране замигает вес калибровки. Установите объект необходимого веса для калибровки в центр поддона для взвешиваний, после чего на экране появится надпись PASS и весы перейдут в режим взвешиваний. После чего процесс калибровки будет окончен.